

Hořák MIG vzduchem chlazený



CZ

Návod k používání

(pozn.: aktuální verze návodu je vždy na webu www.kowax.cz)



OBSAH

1. Identifikace	3
1.1. Bezpečnost	3
2. Určené použití.....	3
2.1. Základy	3
2.2. Elektrické vybavení.....	4
2.3. Svařování	4
2.4. Technický stav	4
2.5. Ochranný oděv	5
2.6. Klasifikace varování	5
2.7. V případě nouze	5
3. Popis výrobku	6
3.1. Technické údaje.....	6
4. Uvedení do provozu.....	6
4.1. Před každým použitím	7
4.2. Příprava svařovacího hořáku	7
4.3. Připojení kabelového svazku.....	7
4.4. Připojení ochranného plynu.....	8
4.5. Zavedení drátu	8
4. Ovládání hořáku	9
5. Údržba a čištění hořáku.....	9
5.1. Každoroční kontrola.....	9
5.2. Výměna opotřebitelných dílů.....	9
5.3. Zkrácení a zpětná montáž bowdenu.....	10
6. Odstavení z provozu	12
7. Nakládání s odpady.....	12
8. Záruka	12
8.1. Délka záruky	12
8.2. Poskytnutí záruky	12
8.3. Platnost záruky.....	12



Dokument je návodem k obsluze a údržbě svařovacích hořáků KOWAX[®] ULTRA[®] od společnosti SVARMETAL s.r.o. Obsahuje podrobné informace o bezpečnosti práce, technických údajích hořáků, postupu uvedení do provozu, ovládání, údržbě a likvidaci. Důraz je kladen na bezpečnostní opatření a používání pouze originálních náhradních dílů. Návod zahrnuje ilustrace a diagramy pro usnadnění pochopení. Záruka a kontaktní informace na výrobce jsou rovněž uvedeny.

1. Identifikace

Svařovací hořák MIG/MAG je určen pro obloukové svařování kovů v ochranné atmosféře. Splňuje normu EN 60974-7 a používá se výhradně s originálními náhradními díly KOWAX[®]. Tento návod se týká modelů:

KOWAX[®] Hořák 150A ULTRA
KOWAX[®] Hořák 240A ULTRA
KOWAX[®] Hořák 250A ULTRA.

1.1. Bezpečnost

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

- **Bezpečnost především:** Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste předešli úrazům, poškození majetku a ohrožení životního prostředí.
- **Kvalifikovaný personál:** Svařování smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- **Pracovní prostředí:** Zajistěte dostatečné osvětlení a ventilaci, udržujte pracovní místo čisté.
- **Ochranné prostředky:** Používejte vhodné ochranné prostředky (např. rukavice, kuklu).
- **Elektrické zařízení:** Zkontrolujte, zda je veškeré elektrické vybavení v pořádku a správně uzemněno.
- **Plynové lahve:** Manipulujte s plynovými lahvemi opatrně a podle pokynů výrobce.

2. Určené použití

Svařovací hořák používejte pouze ke svařování a v souladu s tímto návodem. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

2.1. Základy

- **Přečtěte si tento návod:** Před jakoukoliv činností s hořákem (spuštění, provoz, údržba) si pečlivě prostudujte tento návod a postupujte podle něj.
- **Mějte návod po ruce:** Návod by měl být vždy snadno dostupný v blízkosti hořáku. Při prodeji nebo předání hořáku novému uživateli mu návod předáte.
- **Další komponenty:** Dodržujte také návody k obsluze dalších zařízení, jako je zdroj svářecího proudu nebo podavač drátu.



- **Plynové lahve:** Při manipulaci s plynovými lahvemi postupujte podle bezpečnostních pokynů výrobce a platných předpisů.
- **Bezpečnostní předpisy:** Dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy.
- **Kvalifikovaný personál:** S hořákem smí pracovat pouze osoby s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi.
- **Bezpečné pracovní prostředí:** Zajistěte dostatečné osvětlení a udržujte pořádek na pracovišti.
- **Bezpečnost při práci:** Před jakoukoliv prací (údržba, opravy) vypněte přívod energie a odpojte všechny hadice.
- **Likvidace odpadu:** Odpad likvidujte v souladu s platnými předpisy.

2.2. Elektrické vybavení

- **Pravidelná kontrola:** Před každým použitím zkontrolujte, zda je veškeré elektrické vybavení nepoškozené a funkční.
- **Bezpečné pracovní prostředí:** Elektrické nástroje nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, deštěm nebo nebezpečím výbuchu.
- **Ochrana před úrazem:** Chraňte se před úrazem elektrickým proudem.
- **Prevence požáru:** Nepoužívejte elektrické nástroje v prostředí s nebezpečím požáru.

2.3. Svařování

- **Ochrana zdraví:** Svařování může poškodit zrak, pokožku a sluch. **Vždy noste ochranné prostředky** (ochranné brýle/kukly, rukavice, respirátory) dle platných norem.
- **Škodlivé výpary:** Výpary vznikající při svařování mohou být toxické. **Zajistěte dostatečné větrání** a odsávání, zejména při svařování materiálů obsahujících olovo, kadmium, měď nebo berylium.
- **Riziko požáru a výbuchu:** Odmastěte svarky vhodnými prostředky a odstraňte všechny hořlavé materiály z okolí pracoviště. **V blízkosti mějte připraveny hasicí prostředky.**
- **Další rizika:** Při svařování hrozí riziko úrazu elektrickým proudem, popálení, vystavení ultrafialovému záření a vdechování škodlivých částic. **Buďte obezřetní a dodržujte bezpečnostní pokyny.**

2.4. Technický stav

- **Dodržujte pokyny:** Nepřetěžujte zařízení nad stanovené limity. Přetížení může vést k poškození nebo úplnému selhání.
- **Žádné úpravy:** Neprovádějte na zařízení žádné vlastní úpravy nebo modifikace.



- **Ochrana před povětrnostními vlivy:** Při práci venku chraňte zařízení před deštěm, sněhem a jinými nepříznivými povětrnostními podmínkami.

2.5. Ochranný oděv

- **Oděv:** Nenoste volný pracovní oděv a nenoste šperky.
- **Vlasy:** Dlouhé vlasy zajistěte pod ochrannou čepicí nebo sítkou.
- **Ochranné prostředky:** Během svařování vždy používejte ochranné brýle/kukly, rukavice a v případě potřeby i respirátor.

2.6. Klasifikace varování

V tomto návodu používáme čtyři typy varování pro označení potenciálních nebezpečí. Jejich význam je následující (od nejzávažnějšího):



NEBEZPEČÍ - Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, následuje smrt nebo nejtěžší úrazy.



VAROVÁNÍ - Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Nerespektování může mít za následek těžká zranění.



UPOZORNĚNÍ - Označuje potenciálně škodlivou situaci. Nerespektování může mít za následek lehká nebo drobná zranění.

2.7. V případě nouze

Při vzniku nouzové situace okamžitě přerušte přívod elektřiny, stlačeného vzduchu, chladiva a ochranného plynu. Další pokyny naleznete v návodech k ostatním zařízením.



VAROVÁNÍ - Důležité upozornění: Pokud budete zařízení používat jinak, než je uvedeno v návodu, může to být nebezpečné pro vás i vaše okolí.



3. Popis výrobku

3.1. Technické údaje

Přeprava a skladování:

- **Teplota:** Může být skladován při teplotách od -25 °C do +55 °C.
- **Vlhkost:** Snáší vysokou vlhkost vzduchu až do 90 % při 20 °C.

Použití:

- **Ochranný plyn:** Používá se s CO₂ nebo směsí plynů M21.
- **Dráty:** Vhodné jsou běžné dráty kruhového průřezu.
- **Vedení hořáku:** Hořák se ovládá ručně.
- **Napětí:** Vyžaduje stejnosměrné napětí (DC) s maximální špičkovou hodnotou 1,3 V.
- **Proud:** Řídicí systém v rukojeti pracuje s proudem 0,1 až 1 A při napětí 42 V.
- **Ochrana přístroje:** Přípojky na přístroji jsou chráněny proti prachu (IP3X).
- **Polarita:** Při svařování se obvykle používá kladná polarita.

Technická data:	KOWAX® 150A ULTRA	KOWAX® 240A ULTRA	KOWAX® 250A ULTRA
Chlazení	plynem chlazené	plynem chlazené	plynem chlazené
CO ₂	180A	250A	230A
Směsný plyn	150A	220A	200A
Zatěžovatel	60%	60%	60%
Průměr drátu	0,6-1,0mm	0,8-1,2mm	0,8-1,2mm
Min.průtok chladicí	-	-	-
Min.vstupní tlak	-	-	-
Min.požad. výkon	-	-	-
Max.vstupní tlak	-	-	-
Max.vstupní teplota chl.kap.	-	-	-
Obj.čísla	3m HKM150A3ULTRA	HKM240A3ULTRA	HKM250A4ULTRA
	4m HKM150A4ULTRA	HKM240A4ULTRA	
	5m		

4. Uvedení do provozu



NEBEZPEČÍ - Nebezpečí poranění při nečekaném spuštění

Před montáží, demontáží nebo údržbou dílů zařízení uveďte celý systém mimo provoz.

- Zavřete všechna přívodní vedení.
- Odpojte přívod elektrické energie.



NEBEZPEČÍ - Pouze odborný servis: Všechny opravy a úpravy zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Neoprávněné zásahy mohou vést k poruše zařízení, zranění a ztrátě záruky.



VAROVÁNÍ - Varování před úrazem: Dotyk kovových částí hořáku může způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem. Používejte pouze určenou izolační rukojeť.



VAROVÁNÍ - Úraz elektrickým proudem v důsledku poškozených nebo neodborně nainstalovaných součástí

Poškozené nebo neodborně instalované součásti mohou způsobit životu nebezpečný úraz elektrickým proudem. Mezi součásti patří: svařovací hořák, kabelový svazek, náhradní díly, opotřebitelné díly.

- Před každým použitím zkontrolujte správnou instalaci a případné poškození všech součástí a všech spojů.
- Znečištěné součásti okamžitě vyčistěte.
- Poškozené součásti okamžitě vyměňte.
- Poškozené, deformované nebo opotřebované součásti nechte vyměnit výhradně kvalifikovaným elektrikářem vyškoleným společností SVARMETAL s.r.o.

4.1. Před každým použitím

- Zkontrolujte svařovací hořák, vyčistěte ho a případně vyměňte.
- Zkontrolujte všechny náhradní a opotřebitelné díly, vyčistěte je a případně vyměňte.
- Zkontrolujte kabelový svazek, vyčistěte ho a případně vyměňte.

4.2. Příprava svařovacího hořáku


- Vypněte svařovací zdroj a odpojte jej od elektrické sítě.
- Uzavřete přívod plynu a stlačeného vzduchu.

4.3. Připojení kabelového svazku

- Viz.obr. níže
- Na podavači drátu zapojte centrální zástrčku do připojovací zásuvky.



Obr.

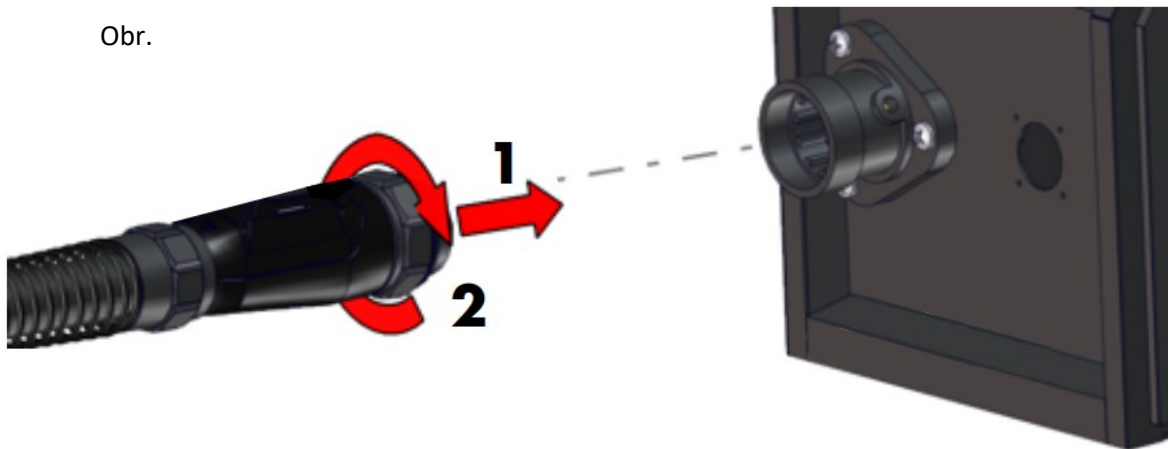

4.4. Připojení ochranného plynu

Výběr plynu: Vyberte si ochranný plyn vhodný pro vaši svařovací aplikaci.

Čištění redukčního ventilu: Před připojením krátce otevřete a zavřete ventil na přívodu plynu, abyste odstranili nečistoty.

Připojení: Připojte ochranný plyn ke svářečce podle návodu výrobce.

Nastavení průtoku: Nastavte množství plynu na svářečce podle požadavků vašeho svařovací aplikace.

4.5. Zavedení drátu



UPOZORNĚNÍ - Prevence poranění: Abyste předešli poranění ostrými částmi elektrody, dbejte zvýšené opatrnosti a **používejte ochranné rukavice**.

Příprava drátu: Na začátku drátu odstříhnete kus, abyste odstranili ostré hrany či záhyby.

Vložení drátu: Vložte drát do podavače podle návodu.

Vytažení drátu: Stiskněte tlačítko pro podávání drátu a vytáhněte konec drátu z hořáku.

Odstranění přebytečného drátu: Odštípnete přebytečný kus drátu.



4. Ovládání hořáku

viz.obr.



5. Údržba a čištění hořáku



NEBEZPEČÍ - Prevence úrazu: Aby nedošlo k nehodě při nečekaném spuštění, vždy před montáží, demontáží nebo údržbou:

- Uvedte zařízení z provozu.
- Zavřete všechny přívody (voda, plyn, vzduch atd.).
- Odpojte elektrické napájení.



VAROVÁNÍ - Riziko popálení: Svařovací hořák se během práce velmi zahřeje. Abyste se vyhnuli popáleninám, nechte hořák po skončení práce vychladnout a vždy při manipulaci s ním používejte ochranné rukavice.


5.1. Každoroční kontrola

Roční servis: Nechte zařízení jednou ročně zkontrolovat a vyčistit kvalifikovaným technikem.


Častější servis: Pokud zařízení používáte velmi často nebo v náročných podmínkách, nechte ho kontrolovat častěji.

5.2. Výměna opotřebitelných dílů


- viz.obr.níže

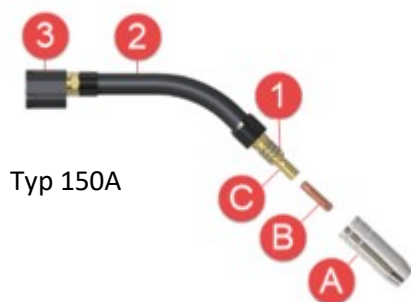

Typ 150A

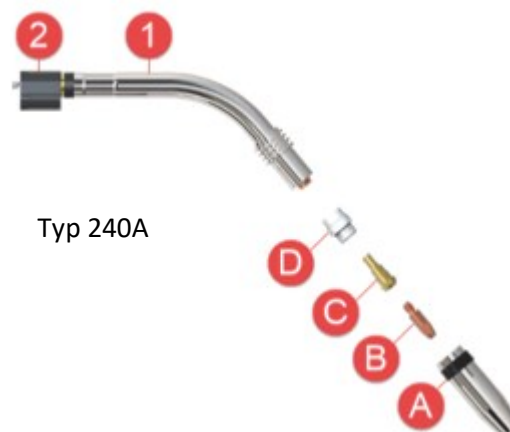

Typ 240A

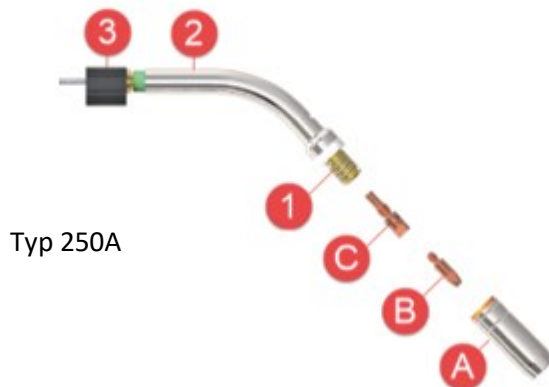

Typ 250A



VAROVÁNÍ – Mohou vzniknout materiální škody v důsledku použití nevhodných spotřebních dílů. Použití spotřebních dílů jiných výrobců a nesprávná montáž spotřebních dílů může způsobit materiální škody na svařovacím hořáku a zhoršit pracovní výsledky. Používejte pouze originální opotřebitelné díly KOWAX. Dbejte na správné dotažení spotřebních dílů pro každý specifický svařovací hořák. Ujistěte se, že jsou díly instalovány ve správném pořadí.


5.3. Zkrácení a zpětná montáž bowdenu

- Viz.obr.níže:

- Rozviňte a natáhněte hořák/kabelový svazek.
- Z hrdla hořáku odstraňte všechny střebni díly. (viz. také výše – A-D)
- Na opačném konci na EUR konektoru odšroubujte převlečnou/pojistnou matici.



- Z EUR konektoru vytáhněte bowden, vyměňte jej za nový a zasuňte jej zpět kompletně až nadoraz do vedení drátu.
- Na EUR konektoru našroubujte převlečnou/pojistnou matici a dotáhněte ji.
- Na hrdle hořáku odstříhňte přečnívající délku bowdenu štípacími kleštěmi.
- Na opačném konci na EUR konektoru odšroubujte převlečnou/pojistnou matici.
- Z EUR konektoru vytáhněte **opět** bowden,
- **Místo řezu očistěte a zabruste na úhel ca.40°.**
- Do EUR konektoru zatáhněte **opět** bowden,
- Na EUR konektoru našroubujte převlečnou/pojistnou matici.
- na hrdlo hořáku nainstalujte spotřební díly. (viz.výše) **více v katalogu KOWAX na webu.**

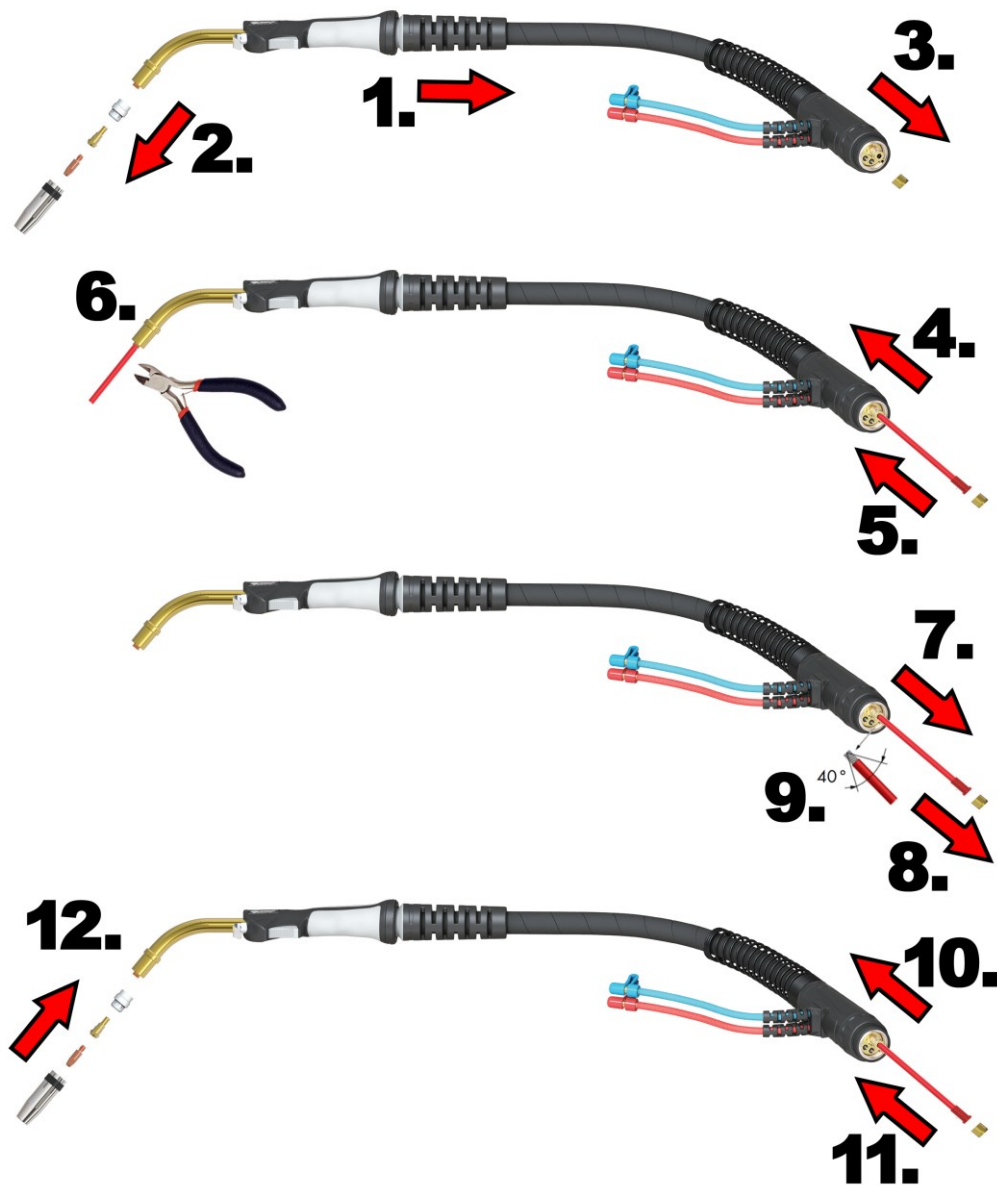



6. Odstavení z provozu

- Ukončete svařování.
- Nechte hořák dostatečně zchladnout.
- Vyčkejte na konec proudění ochranného plynu a vypněte proudový zdroj.
- Zavřete ventil láhve s ochranným plynem.

7. Nakládání s odpady



Přístroje označené tímto symbolem podléhají evropské směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a

elektronických zařízeních.

- Elektrické přístroje se nesmí vyhazovat do domovního odpadu.
- Elektrické přístroje se musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a odevzdávat k účelům ekologické recyklace.
- Dodržujte v této souvislosti místní nařízení, zákony, předpisy, normy a směrnice.
- Informace ohledně sběru a odevzdávání odpadních elektrických zařízení získáte od svého místního obecního úřadu.
- Předpokladem řádné likvidace produktu je jeho demontáž.

8. Záruka

8.1. Délka záruky

Obecně 2 roky od data prodeje po předložení dokladu o koupi.

8.2. Poskytnutí záruky

Záruku poskytujeme jen na nedostatky či závady z výroby, nikoliv na škody způsobené přirozeným opotřebením, nadměrným zatížením nebo neodborným či nesprávným zacházením.

8.3. Platnost záruky



Záruka se nevztahuje na poškození způsobené použitím neoriginálních dílů, neodbornými zásahy nebo běžným opotřebením součástí.